

Schijvenmaaier  
**CAT NOVA 215**  
(Type PSM 354 : + . . 01001)

 Handleiding

Nr. 99 354.NL.808.0

  
Ihre / Your / Votre • Masch.Nr. • Fgst.Ident.Nr.

**NL**

### **Geachte gebruiker,**

U hebt een goede keuze gemaakt en wij feliciteren U dan ook dat U voor het merk Pöttinger hebt gekozen.

Als Uw landbouwkundige partner bieden wij U kwaliteit en capaciteit, gekoppeld aan een goede service.

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de omstandigheden waaronder de machine wordt ingezet en om in de toekomst nieuwe machines te kunnen ontwikkelen, verzoeken wij U ons enige gegevens te verstrekken. Daardoor is het dan ook mogelijk om U in de toekomst gericht over nieuwe ontwikkelingen te informeren.

### **Produktaansprakelijkheid, informatieplicht**

Produktaansprakelijkheid verplicht de fabrikant en handelaar bij de verkoop van machines een handleiding te overhandigen en de gebruiker te instrueren over de bedienings-, de veiligheids- en de onderhoudsvorschriften.

Ter controle van de juiste overdracht van de machine en de handleiding is het gewenst dat dit aan de fabrikant wordt bevestigd.

Hiertoe dient: Document A getekend naar de importeur c.q. naar de fabrikant te worden gezonden. Dokument B blijft bij de dealer en document C is voor de gebruiker.

**Let op!** Ook wanneer de machine later door de gebruiker wordt ingeruild of doorverkocht dient de handleiding meegeleverd en de nieuwe gebruiker op de voorschriften te worden gewezen.





**Veiligheidsvoorschriften in aanhangsel A in acht nemen**

**Inhoudsopgave**

Betekenis van de waarschuwings afbeeldingen .....	4	Algemene aanwijzingen voor het onderhoud .....	15
Zwenken van het aanbouwraam .....	5	Reparatie-aanwijzing .....	15
Overwinteren .....	5	Reinigen van machinedelen .....	15
Omhoogzwenken van het draagraam .....	5	In de openlucht laten staan .....	15
Machine aan de trekker bouwen .....	6	Overwinteren .....	15
Hoogte van de hefarmen afstellen .....	7	Aftakassen .....	15
Belangrijke aanwijzingen! .....	7	Tandwielkast .....	15
Aftakas aankoppelen .....	7	Balk .....	16
Veranderen van werkstand in transportstand .....	8	Variant-1 .....	16
Attentie! .....	8	mesbevestiging met geschroefde mesbouten .....	16
Veranderen van transportstand in werkstand .....	8	Montage van de messen .....	16
Afkoppelen van de machine .....	8	Delen: .....	16
Parkeren in de open lucht .....	8	CAT NOVA 250 .....	16
Voorzichtig bij manoeuvres op een helling! .....	9	CAT NOVA 215 .....	16
Maaien met de knienschudder .....	11	(Variant-2) .....	17
In- en uitbouwen van de knienschudder .....	11	Houder voor het snel wisselen van messen .....	17
Systeem "extra dry" .....	12	Kontrolle van de bevestiging van de mesjes .....	17
Harken .....	12	Messen verwisselen .....	17
Breedspreiden .....	12	<b>Smeerschema..... 18</b>	
Roterende zwadvormers (niet voor machines met knienschudder) ..	13	Technische gegevens .....	19
Zwadvormplaten (meerprijs) .....	13	Doelgericht gebruik van de machine .....	19
Aanwijzingen voor veilig werken: .....	15	Hier aankoppelen .....	19
		Aanhangsel .....	20
		Aanwijzingen voor veilig werken .....	21
		KRUISKOPPELINGSAS .....	22
		Aanbouwmogelijkheden .....	25
		Reparatie's aan het maai-element .....	26




**CE-kenmerk**

Het door de fabrikant aan te brengen CE-kenmerk, geeft aan dat de machine beantwoord aan de EG-richtlijnen.


**EG conform verklaring (zie bijlage)**

Met het ondertekenen van de EG conform-verklaring verklaart de fabrikant dat de afgeleverde machine aan alle voorgeschreven veiligheids- en medische voorschriften beantwoordt.


**Betekenis van de waarschuwings afbeeldingen**

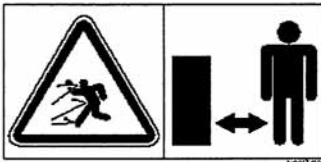

Gevaar - rondslingerende delen. Houdt veilige afstand bij een draaiende motor.

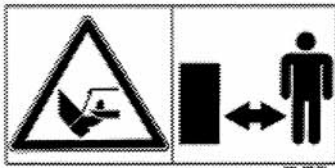

Bij lopende motor met aangekoppelde aandrijfjas, voldoende afstand houden tot het bereik van de maaimessen.

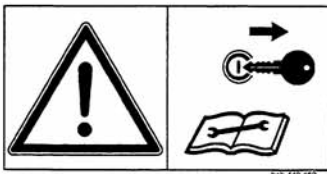

Voor het verrichten van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden; motor uitschakelen en de sleutel uit het contactslot nemen.




Er mogen zich geen personen binnen het zwenkbereik van de machine bevinden.


## Zwenken van het aanbouwraam




**Aanwijzingen voor veilig werken:**  
zie aanhangsel-A p. 8a. - 8h.)

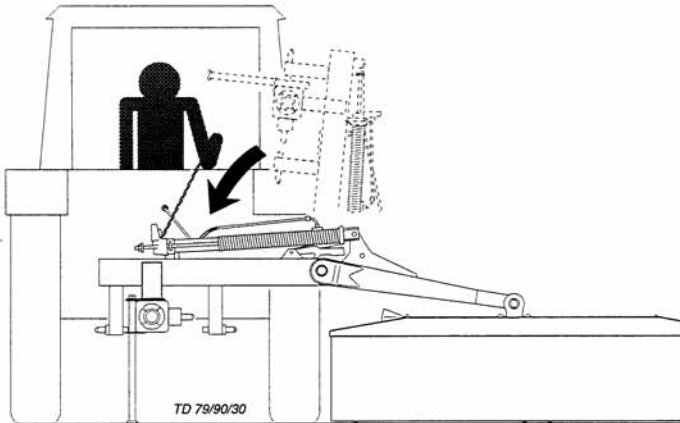


- Haak (16) met trekkoord ont grendelen.

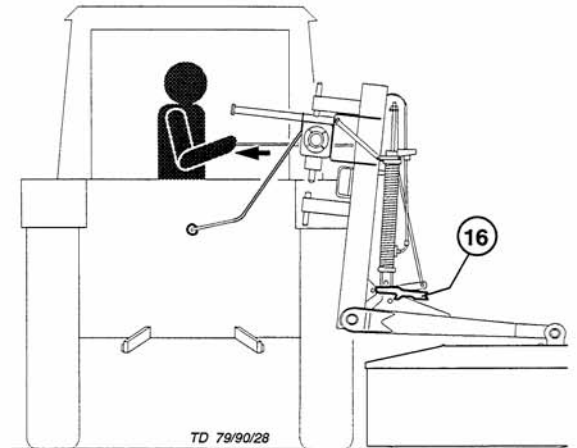


- Snelsluiting voor (60) hydraulische cilinder aansluiten en cilinder onder druk zetten.

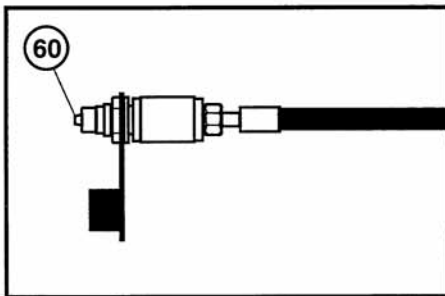

- Steunpoot uittrekken en met borgpen borgen.

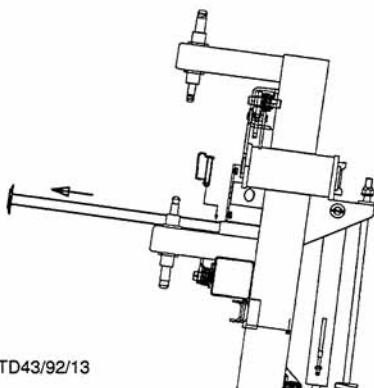

- Via de bedieningshendel op de trekker (ST) het maaielement langzaam laten zakken.

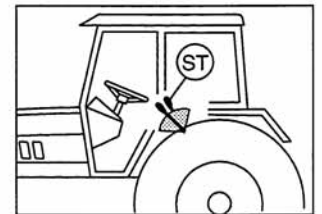


## Overwinteren



Een roestige topstang kan de afdichtelementen van de cilinders beschadigen.

### Aan het einde van het seizoen

- topstang en alle overige blanke delen reinigen en vervolgens invetten
- de machine met omhoog gezwenkt draagraam (H) wegzetten, hierdoor wordt de topstang tegen roest beschermt
- let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "ONDERHOUD".

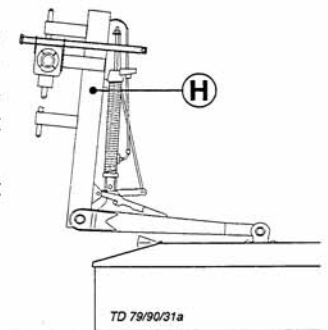


## Omhoogzwenken van het draagraam



**Aanwijzingen voor veilig werken:**  
zie aanhangsel-A1 Pkt. 8a. - 8h.)

- Pal openen (stand A).

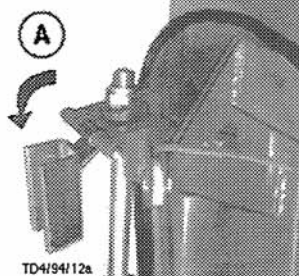


- Machine niet aan de hefarmen van de trekker aankoppelen.
- Snelsluiting voor (60) hydraulische cilinder aansluiten en cilinder onder druk zetten.
- Haak (16) met trekkoord ont grendelen.
- Trekkerstuurventiel (ST) bevestigen, raam langzaam omhoogzwenken (H).



## Machine aan de trekker bouwen





Aanwijzingen voor veilig werken:  
zie aanhangsel-A p. 7., 8a. - 8h.)

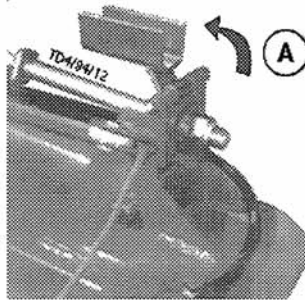


- De pal (indien aanwezig) moet in stand A staan. De drukregelveren worden in deze stand niet zo zwaar voorgespannen en het aanbouwraam van de maaier blijft daardoor in horizontale positie.
- De maaier zodanig aanbouwen dat de rand van de binnenste trommel net buiten het rechter trekkerwiel uitkomt.
  - zie ook hoofdstuk "Verstek-aanbouw", aanhangsel-D
- Hefpennen (1) dienoverkomstig afstellen.

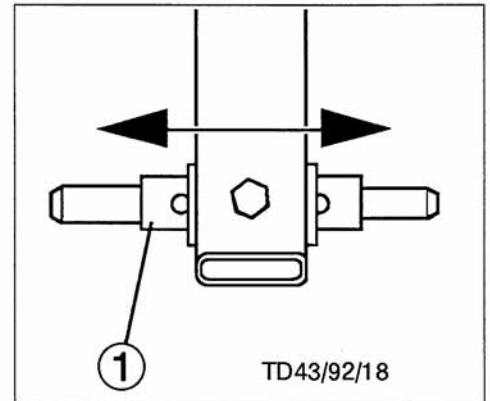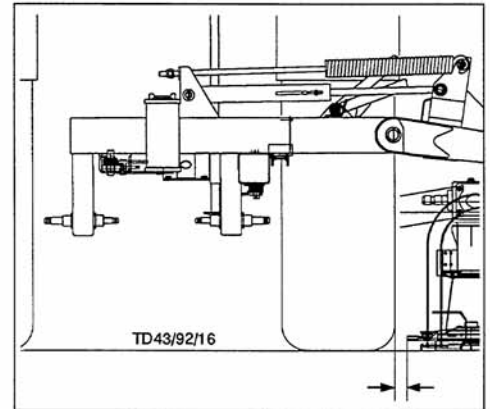

- Door het verdraaien van de hefstangverstelling het aanbouwraam horizontaal afstellen.
- Door het verdraaien van de topverbinding (16) kan de maaierhoogte worden veranderd.

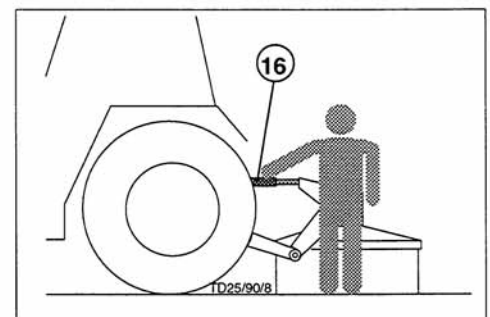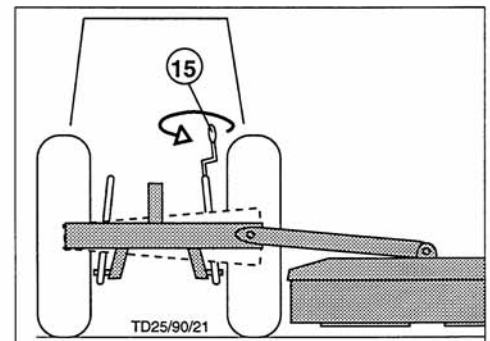


## Hoogte van de hefarmen afstellen

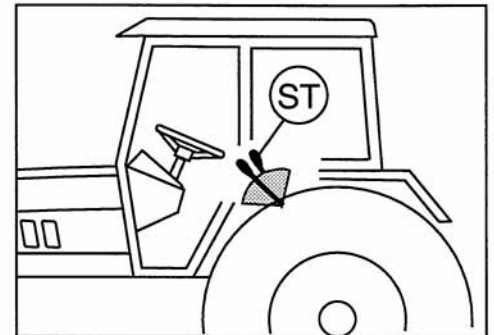

- De regelhendel op de trekker (ST) met de aanslag afstellen.

### Hoogte van de hefarmen ca. 630 mm.

Deze hoogte maakt een goede aanpassing aan bodemoneffenheden mogelijk en hoeft bij het heffen van het maaielement niet te worden veranderd.

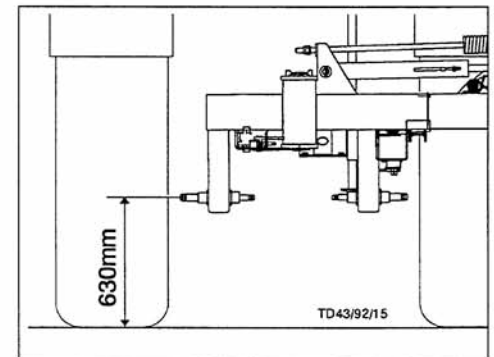

- Snelsluiting voor hydraulische cilinder aansluiten en cilinder onder druk zetten.

## Belangrijke aanwijzingen!




Een sticker, die naast de aandrijfkast is aangebracht, laat zien voor welk aftakas-toerental uw maaier geschikt is.

**Standaard:** Aandrijfkast voor aftakas-toerental 540 rpm.


**Uitvoering tegen meerprijs:** Aandrijfkast voor aftakas-toerental 1000 rpm.

Bestelnummers: zie onderdelenboek

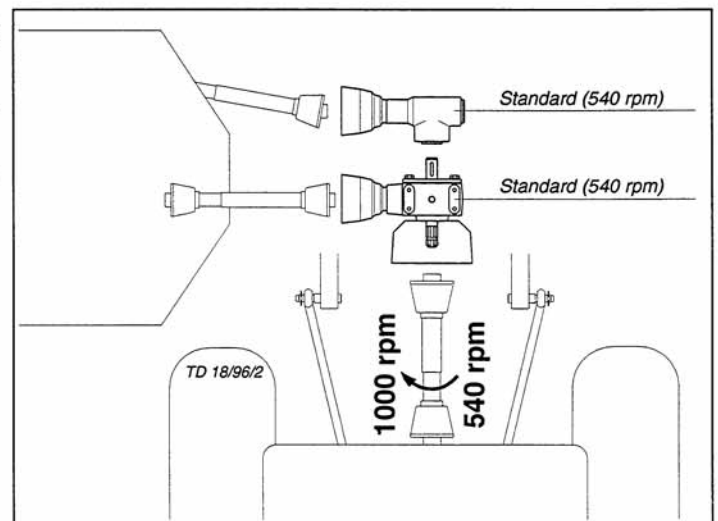

## Aftakas aankoppelen

- Bij het voor de eerste keer gebruiken van de machine achter de bepaalde trekker moet de lengte van de aftakas worden gecontroleerd en eventueel worden aangepast. Zie ook "Aanpassen van de aftakas", aanhangsel B.

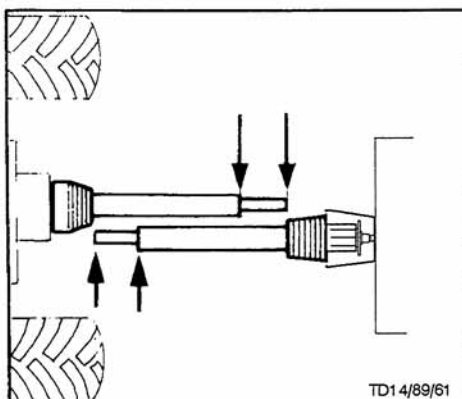



### Veranderen van werkstand in transportstand

**Veiligheidsaanwijzing!** zie aanhangsel-A p. 7.), 8c. - 8h.)




**Het omschakelen van werk- in transportstand en omgekeerd, alleen op een effen, vaste ondergrond uitvoeren.**


- Maaielement op de grond laten zakken.
- Haak (40) ontgrendelen door aan het trekkoord te trekken en met de trekker naar voren rijden.

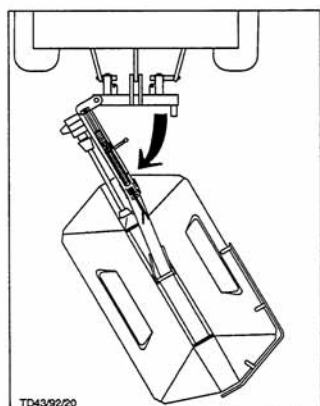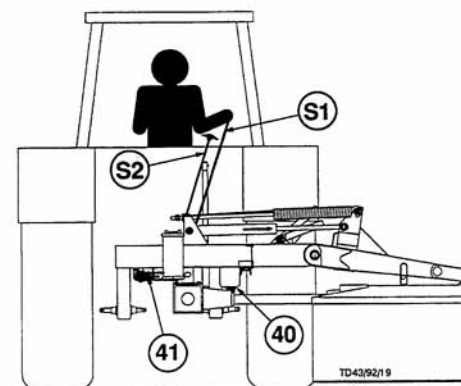

Het maaielement zwenkt daarbij zo ver naar achteren tot de pal (41) vasthaakt.

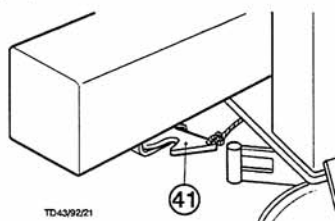


- Het koord (S2) aantrekken en gelijktijdig het stuurventiel (ST) bedienen.
- Maaielement langzaam in verticale stand brengen en trekkoord (S2) loslaten.
- Maaielement met de haak (13) vergrendelen.
- Controleer voor iedere rit of de transportvergrendeling in orde is!

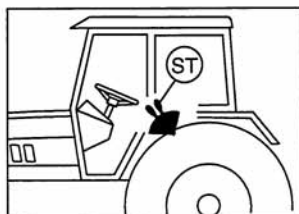

### Attentie!


**De maaier nooit in geheven toestand laten draaien.**

- Verlichting aansluiten en de machine voor het vervoer heffen.
- De machine helemaal laten zakken voor dat de trekker wordt verlaten!

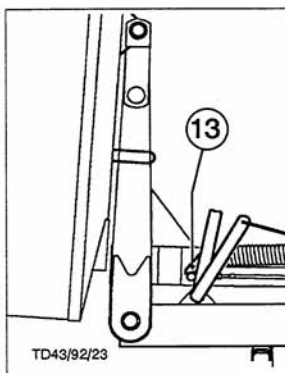


### Veranderen van transportstand in werkstand

- Pal omklappen in positie "G". Als het maaielement is gezakt, krijgt de drukverenregels set iets meer voorspanning. Daardoor wordt de bodemdruk verkleind.

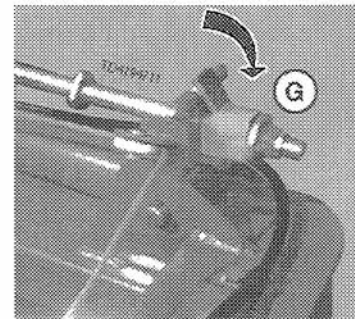


### Zakken van het maaielement

- Vaststellen of het de ruimte waarin de machine zwenkt vrij is en dat er zich verder niemand in de gevarenszone rond de machine bevindt.
- Maaielement met de cilinder licht heffen tot de haak (13) ontgrendelt kan worden.

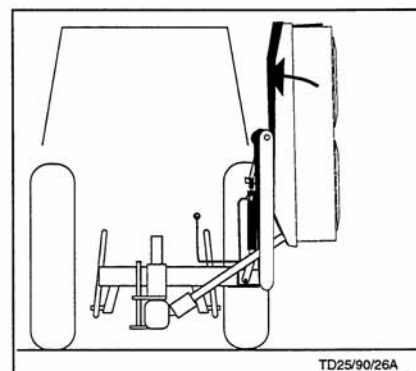

- Haak (13) ontgrendelen door aan het trekkoord te trekken.
- Maaielement langzaam laten zakken.

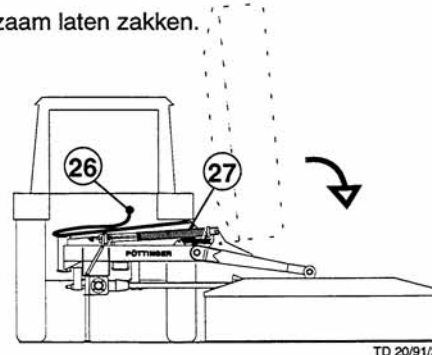


### Afkoppelen van de machine

- Voor het afkoppelen van de hydrauliekslang (26), wordt de cilinder (27) eerst in de langste stand gebracht, zodat er geen restdruk overblijft, wat het afkoppelen kan bemoeilijken.

### Parkeren in de open lucht

Wanneer u de wagen voor langere tijd in de open lucht wegzet, moeten de zuigerstangen van de hydraulische cilinders gereinigd en geconserveerd worden met zuurrijf vet.

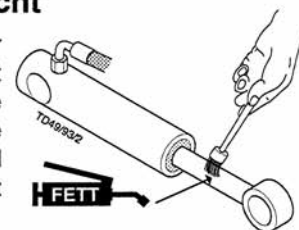



## Voorzichtig bij manoeuvres op een helling!






Door het gewicht (G) van de maaier worden de rijeigenschappen van de trekker beïnvloed. Dit kan, speciaal op hellingen, tot gevaarlijke situaties leiden.

### Er bestaat kantelgevaar

- als de maaier "helling-af" is aangebracht en in deze positie hydraulisch wordt geheven.
- bij bochten naar links terwijl de maaier is geheven.
- bij bochten naar links terwijl de maaier in transportstand is.

### Veiligheidsaanwijzing

- Reduceer de snelheid in bochten naar links.
- Rijdt zodanig dat de geheven maaier "helling-op" is aangebracht.
- Op een helling kunt u beter achteruit rijden dan een riskante draai te maken.

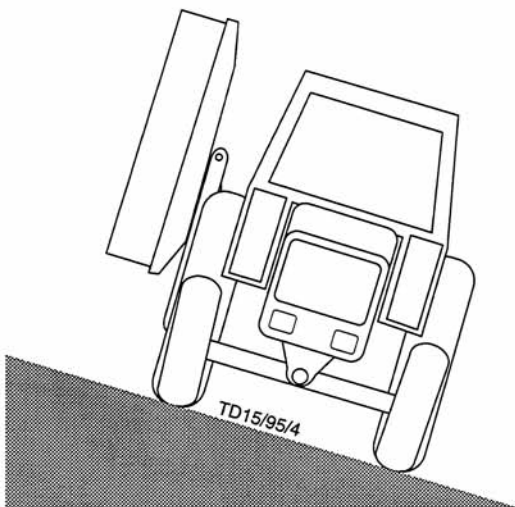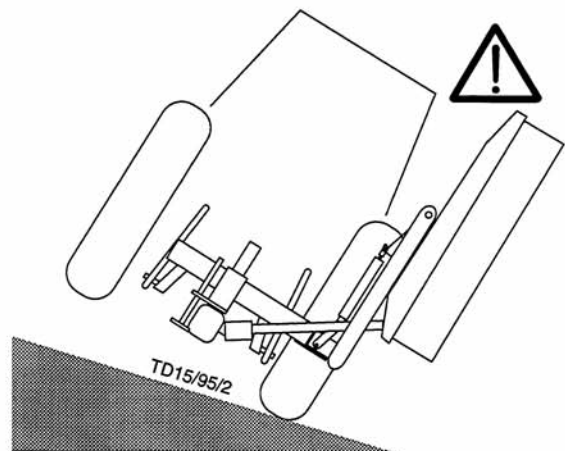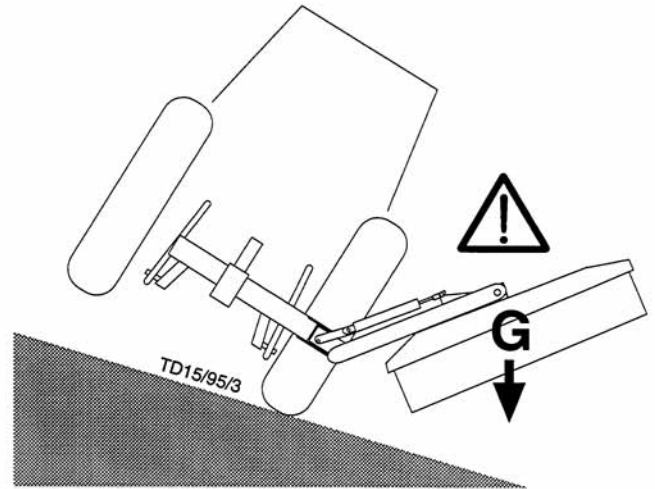

## Belangrijke opmerkingen voor u begint te werken



Aanwijzingen voor veilig werken: zie aanhangsel-A p. 1. - 7.)

### Na één bedrijfsuur

- alle mesbouten natrekken.

## Aanwijzingen voor veilig werken

### 1. Controle

- De staat van de messen en de mesbevestiging controleren.
- De maaischijven op beschadigingen controleren (zie ook hoofdstuk onderhoud en reparaties).

### 2. Schakel de machine alleen in als ze in werkstand is en overschrijdt het maximum toerental niet!

Een sticker, die naast de aandrijfkast is


**540 Upm**

**1000 Upm**

aangebracht, laat zien voor welk aftakas-toerental uw maaier geschikt is.

- De aftakas aandrijving alleen inschakelen, als alle beschermingen (beschermkappen, beschermkleden, enz.) op de juiste wijze zijn aangebracht.

### 3. Let op de draairichting van de aftakas!

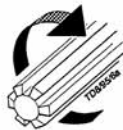

### 4. Voorkomen beschadigingen

- Het te maaien veld moet vrij zijn van obstakels en vreemde voorwerpen. Vreemde voorwerpen (bijv. grote stenen, stukken hout, afrasteringspaaltjes enz.) kunnen de maaier beschadigen.



### Mocht er toch een vreemd voorwerp in de maaier komen


- Direct stoppen en de aandrijving uitschakelen.
- De machine zorgvuldig op beschadigingen controleren. Vooral de maaischijven en hun aandrijf-as goed controleren (4a).
- Indien nodig, de machine door een vakman laten repareren.

### Na contact met een vreemd voorwerp

- De staat van de messen en de mesbevestiging controleren (zie ook hoofdstuk "Onderhoud")
- alle mesbouten natrekken.



### 4. Afstand houden bij lopende motor.

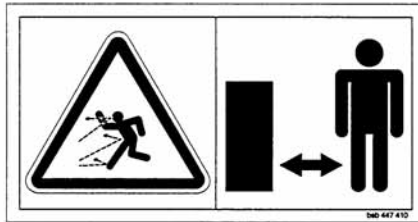

- Stuur personen buiten het gevarengedebied van de machine; er kunnen voorwerpen worden weggeslingerd.

Bijzondere aandacht is te besteden aan het werken op percelen met veel stenen en in de buurt van wegen.

### 5. Gehoorbeschermers dragen




Afhankelijk van de verschillende trekercabine's, kan het geluidspeil op de werkplek verschillen.

- Wordt een geluidspeil van 85 dB (A) of hoger bereikt, moet gehoorbescherming binnen handbereik gehouden worden.
- Wordt een geluidspeil van 90 dB (A) bereikt of overschreden, dan moet de gehoorbeschermer gedragen worden.

## Werken

### 1. Snijhoogte verstellen door de topstang af te stellen (maaischijven in een hoek van maximaal 5°).

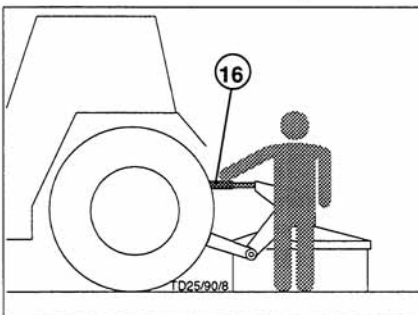


### 2. Om te maaien wordt de aftakas buiten het te maaien gewas ingeschakeld en wordt de machine langzaam op toeren gebracht.

Door een gelijkmatig verhogen van het aandrijftoerental worden systeembepaalde bijgeleiden in de vrijlooppkoppeling vermeden.


- De rijsnelheid wordt mede bepaald door gewas- en terreinomstandigheden.

## Afstelling:


- De hefinrichting moet zo worden afgesteld dat de machine bodemoneffenheden goed kan volgen.
- Pen (B) in het midden van de geleiding.

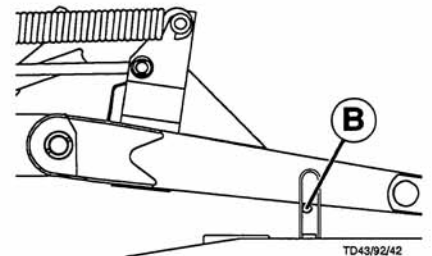

Dit betekent dat de laagste stand van de hefinrichting moet worden begrenst.

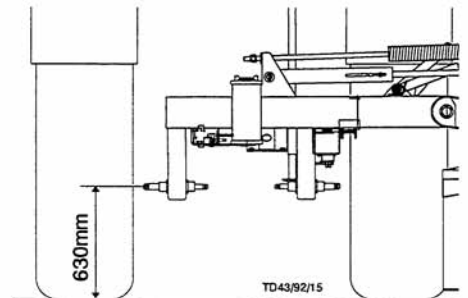

- Aanbouwraam moet horizontaal zijn.

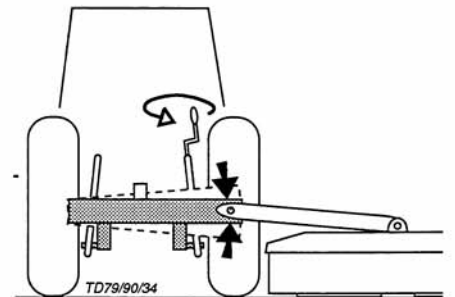

- De hefstangen begrenzen om zijdelingse speling te voorkomen.


### Maaien met de knikschudder

Het effect van de knikschudder kan worden veranderd.


- De afstand (A) tussen de rotor en de verstelplaat wordt met hendel (13) veranderd.

In de laagste stand is het kneuseffect het grootst.

Het voer mag echter niet geplet worden.

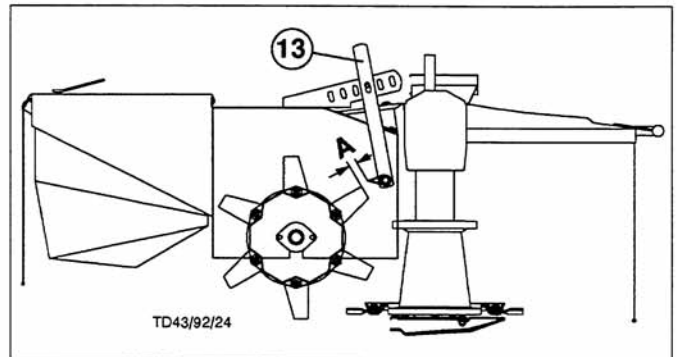


### In- en uitbouwen van de knikschudder

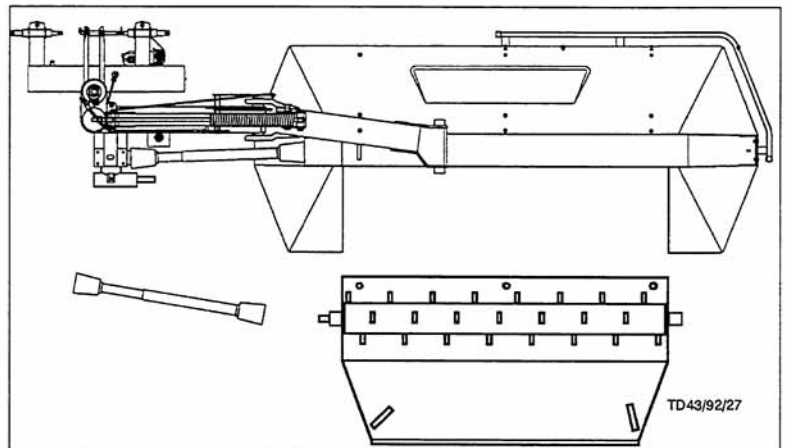

**Belangrijk!**



Tijdens het maaien zonder knikschudder moeten aan de machine extra beschermingen worden aangebracht en de beide zwadvormers (SB) moeten worden gemonteerd. Zie onderdelenlijst.

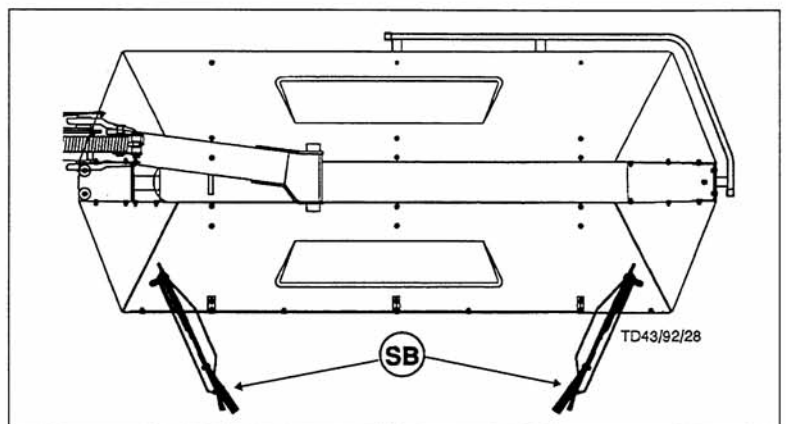

## Varianten

### System "extra dry"

#### Aanwijzing



De hieronder beschreven instellingen zijn bedoeld als standaardinstellingen. Afhankelijk van de verschillende voersoorten, kan een optimale instelling van de blikken eventueel pas tijdens het gebruik worden gevonden.

### Harken

1. Stand van de geleideplaten instellen  
- zie afbeelding

### Breedspreiden


1. Stand van de geleideplaten instellen  
- zie afbeelding

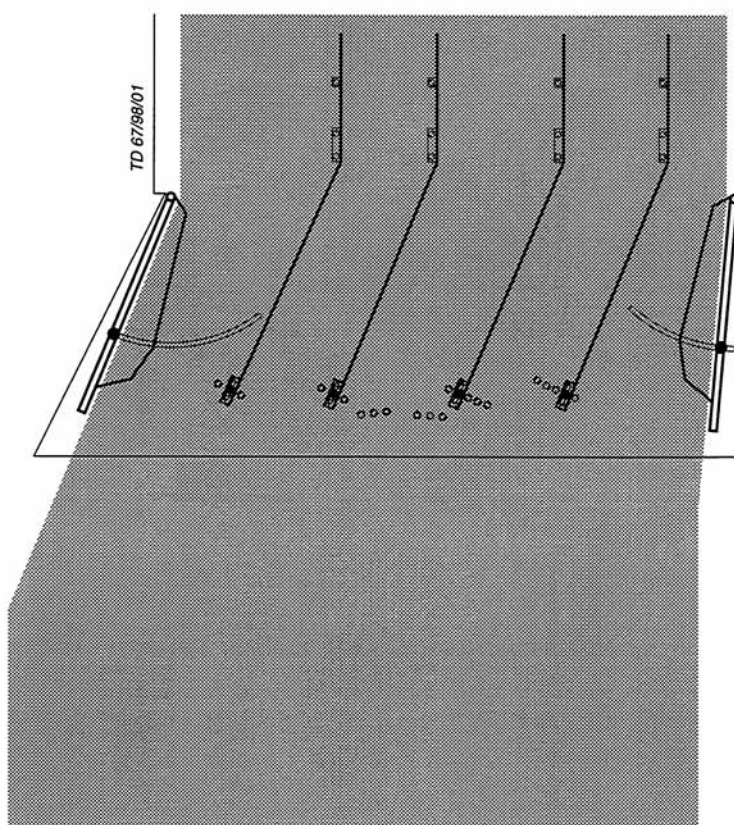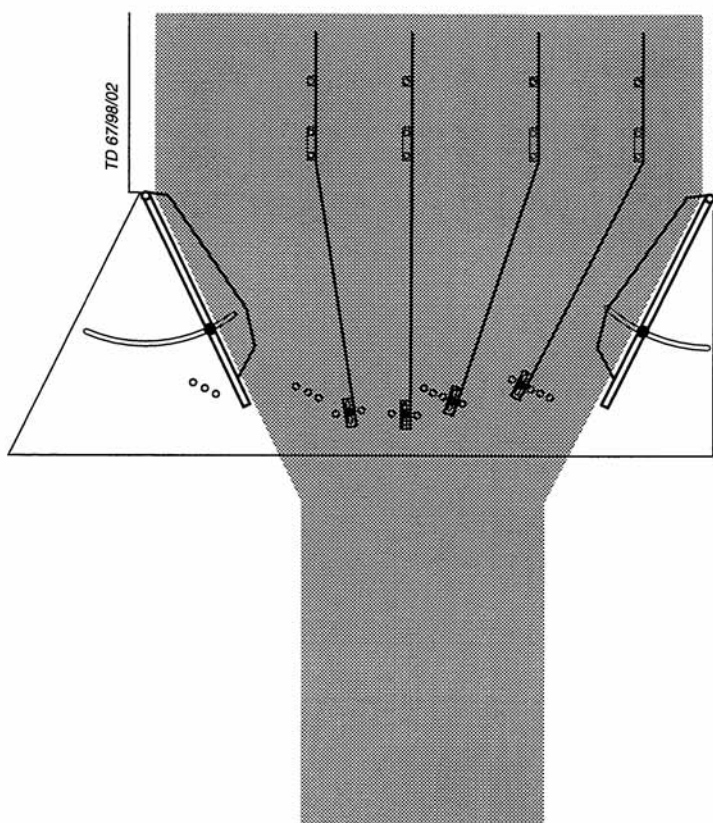

### Roterende zwadvormers (niet voor machines met knikschudder)

Met de zwadvormers (1) wordt tijdens het maaien een smaller zwad gemaakt. Hierdoor wordt voorkomen dat de trekkerwielen over het gemaaide gewas heenrijden.



- Ze worden bevestigd met bouten M 10 x 80 en zelfborgende moeren.

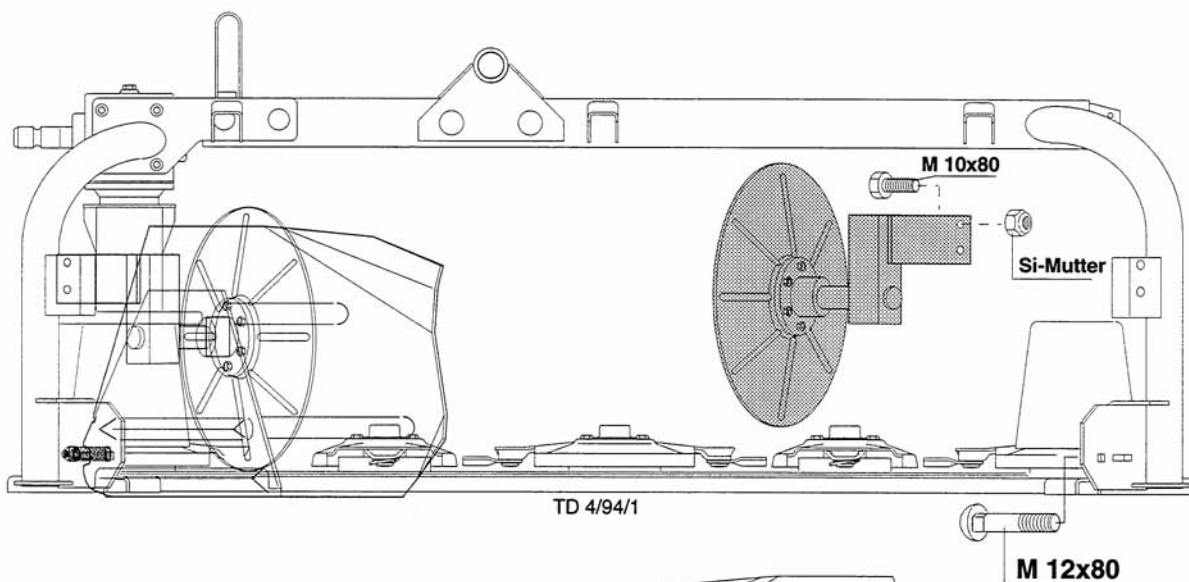


### Zwadvormplaten (meerprijs)

Naast de roterende zwadvormers (1) kunnen deze platen worden gemonteerd. Het zwad kan hierbij nog smaller worden, om b. v. door een opraper van de opraapwagen te worden opgenomen.

- Bevestiging met bouten M 12 x 80 en zelfborgende moeren.

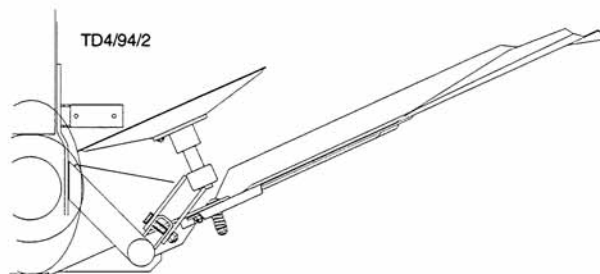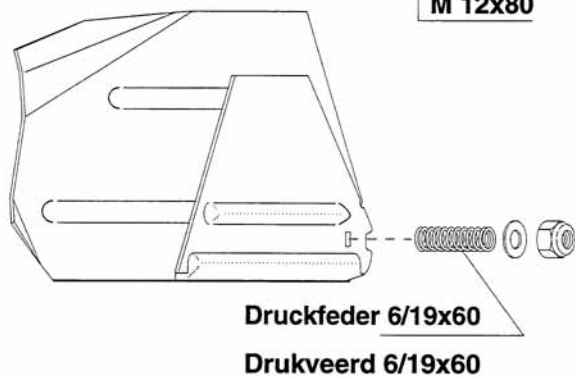

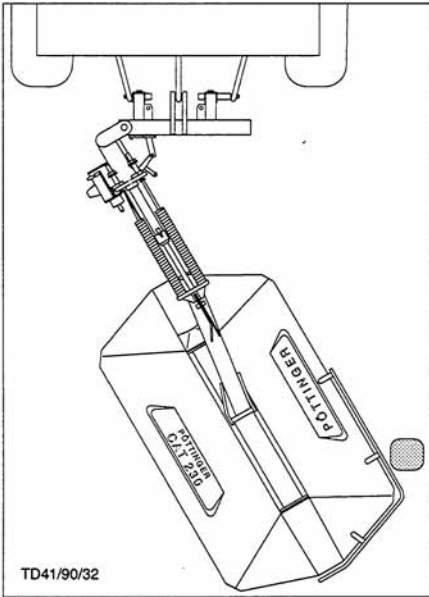

**Aanrijbeveiliging:**

Bij het maaien rond bomen, afrasteringen e.d. kan het ondanks de nodige voorzichtigheid tijdens het werken toch tot een aanraking met het object komen. Om daarbij beschadigingen te voorkomen is er een aanrijbeveiliging in de machine gebouwd.


**Attentie!**

Het doel van deze aanrijbeveiliging is **niet** om bij volle snelheid schade aan de machine te voorkomen.

**Functie van de aanrijbeveiliging**

De veerbelaste haak (1) aan het draagraam laat het maaielement naar achteren zwenken bij een aanrijding.

Als u aansluitend iets achteruit rijdt, koppelt de haak weer in.

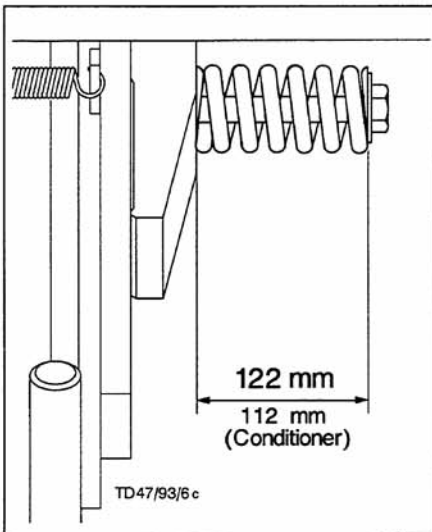

**Afstelling:**

Als de beveiliging te licht staat afgesteld, kan de spanning door de zeskantmoer versteld worden.


Afstelmaat 122 mm

Afstelmaat 112 mm (met knikschudder)

**Als u niet zeker bent of het te maaien perceel werkelijk vrij is van hindernissen, rijdt dan overeenkomstig langzaam!**

### Aanwijzingen voor veilig werken:

- voor het verrichten van instel-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, de trekkermotor uitschakelen.

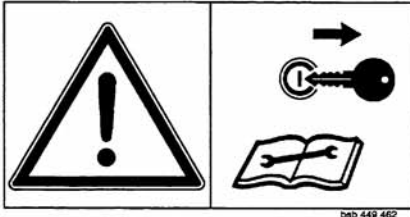

- werkzaamheden onder de machine alleen uitvoeren, wanneer de machine vast en zeker staat en goed wordt ondersteund.
- Na één werkuur alle bouten natrekken.

### Algemene aanwijzingen voor het onderhoud

Om ook na langere tijd nog plezier van uw machine te houden neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Na de eerste bedrijfsuren alle bouten en moeren natrekken.  
Speciaal de meshouderbouten controleren.
- De onderhoudsaanwijzingen voor de aandrijving en de maaibalk in acht nemen.




### Reparatie-aanwijzing

Let op de reparatie-aanwijzingen in bijlage A

### Reinigen van machinedelen


**Attentie!** Geen hogedrukreiniger gebruiken voor het reinigen van lagers en van hydraulische delen.

- Gefahr von Rostbildung!
- Na het reinigen van de machine volgens schema doorsmeren en de machine korte tijd laten draaien.
- Door met te hoge druk te reinigen kan lakschade optreden.

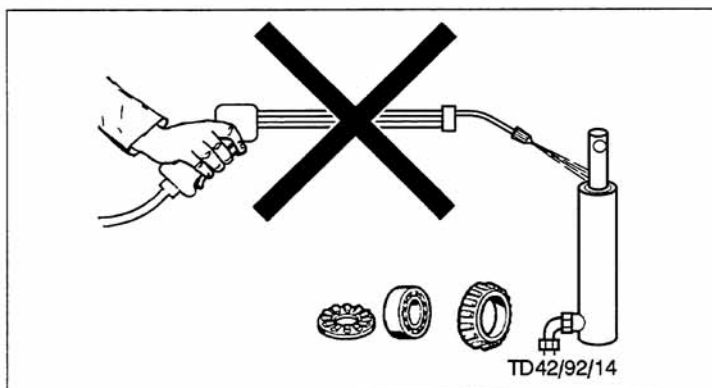

### In de openlucht laten staan

Als de machine langere in de openlucht moet blijven, moeten de cilinderstangen worden gereinigd en worden ingevet.

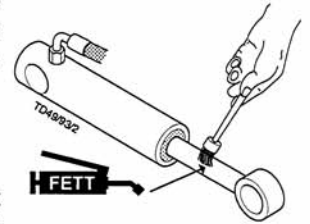


### Overwinteren

- De machine voor het overwinteren goed schoon maken.
- Beschermd tegen weersinvloeden opbergen.
- Olie-wisselen of op niveau brengen.
- Alle smeerpunten volgens schema doorsmeren.

### Aftakassen

- De beide aftakassen alle 8 bedrijfsuren smeren.

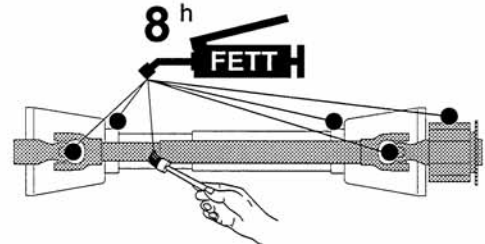



- De profielbuizen uit elkaar trekken en invetten.

### Tandwielkast

- Olie verversen na de eerste 50 bedrijfsuren.  
Het oliepeil kan, onder normale omstandigheden, jaarlijks bijgevuld worden (OIL LEVEL).
- Verversen om de 100 hektare.

#### Hoeveelheid olie:

0,8 liter SAE 90

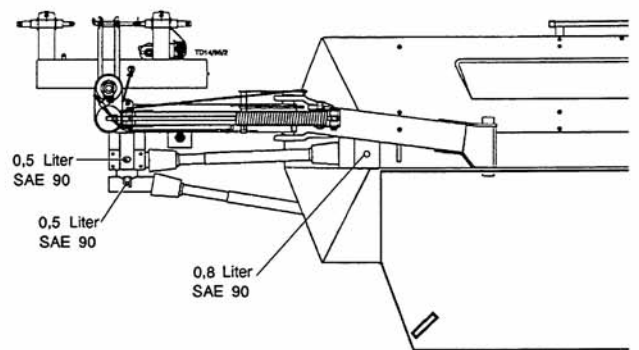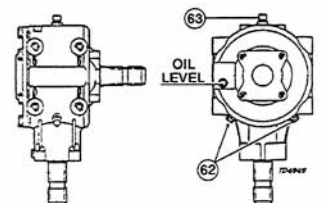

## Balk

### Oliepeil controleren

- De balk rechtop zetten en ca. 5 minuten wachten.  
Het oliepeil is korrekt als de olie tot aan de vulschroef<sup>1</sup> (63) (OIL LEVEL) komt.

### Olie op niveau brengen

- Het oliepeil kan, onder normale omstandigheden, jaarlijks bijgevuld worden.
- Vulschroef<sup>1</sup> (63) verwijderen en olie "SAE 90" vullen. Vulschroef (63) op de plaats brengen.

### Olie verversen


- Olie verversen na de eerste 50 bedrijfsuren of om de 100 hektare.

### Hoeveelheid olie:

CAT NOVA 215 = 1,5 liter SAE 90

CAT NOVA 250 = 2,2 liter SAE 90

- De balk rechtop zetten en ca. 5 minuten wachten.

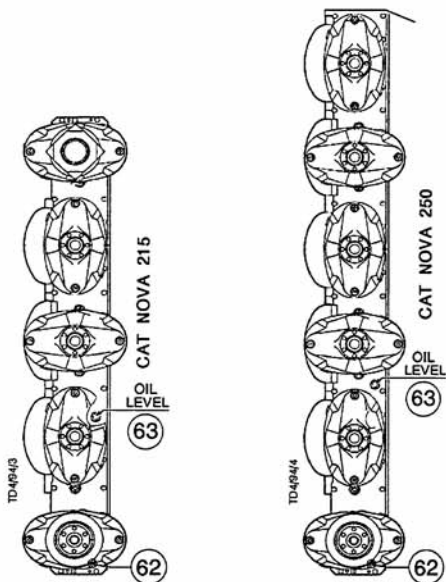


- Controle-schroef (62) verwijderen en de oude olie eruit laten lopen en milieuvriendelijk verwerken. Controle-schroef (62) op de plaats brengen.
- Vulschroef<sup>1</sup> (63) verwijderen en olie "SAE 90" vullen. Vulschroef (63) op de plaats brengen.

## Variant-1 mesbevestiging met geschroefde mesbouten

### Attentie!

Messen en hun bevestiging regelmatig controleren!

- Verbogen of beschadigde messen mogen niet verder gebruikt worden.
- Messen die aan een kant versleten zijn, kunnen omgedraait worden en opnieuw gemonteerd worden.
- Mesbouten moeten bij slijtage van de onderste rand of bij een doorsnede van 15 mm. vervangen worden.
- De messen aan de maaischijf, moeten gelijkmatig slijten (gevaar voor onbalans).  
Bij ongelijkmatige slijtage, paar-wijze vervangen.

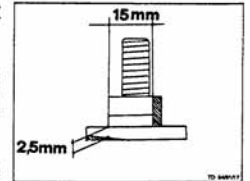


## Montage van de messen

### Attentie!

De pijl op het mes geeft de draairichting van de maaischijf aan.

- Voor montage schroefoppervlak van lak ontdoen.

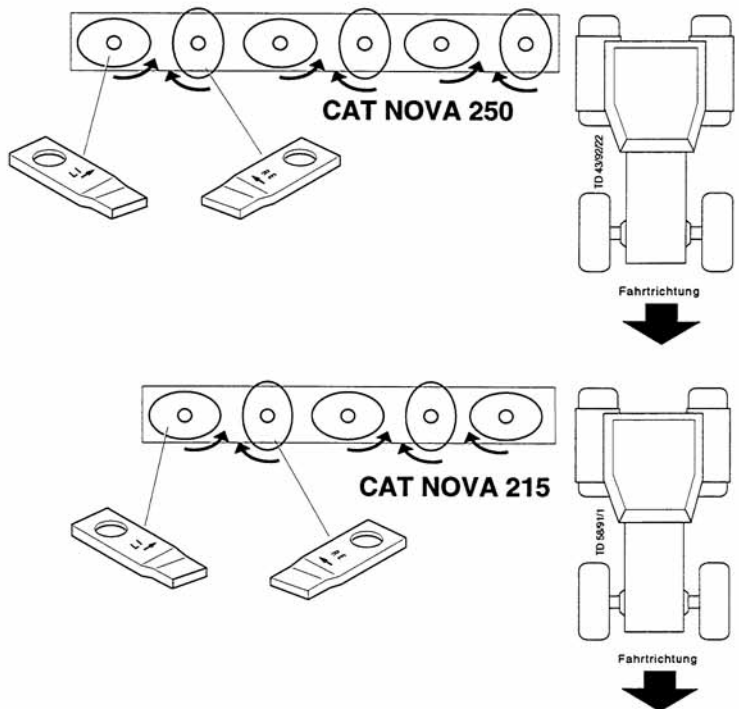


### Delen:

- schroef (51)
- mes (53)
- moer (54)

Aandraaimoment:

120 Nm (12 kpm).

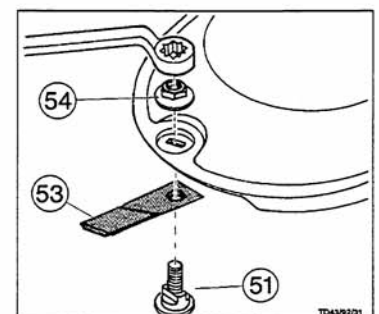

1) De vulschroef (63) is gelijktijdig de niveauplug (OIL LEVEL).




(Variant-2)

Houder voor het snel wisselen van messen



**Attentie!**  
Voor uw veiligheid

- Messen en hun bevestiging regelmatig controleren!
- Verbogen of beschadigde messen mogen niet verder gebruikt worden.
- Messen die aan een kant versleten zijn, kunnen omgedraaid worden en opnieuw gemonteerd worden.

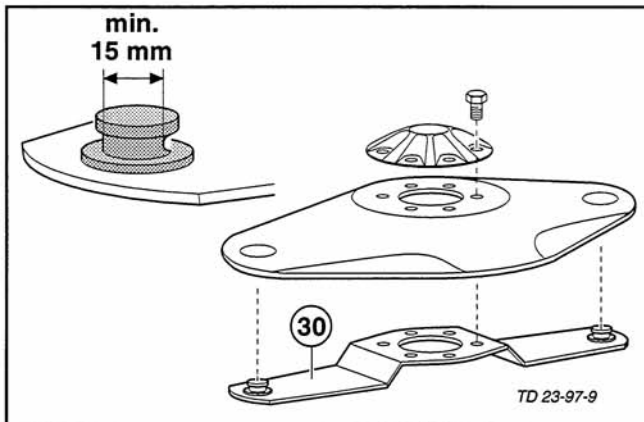

- Mesbouten moeten bij slijtage van de onderste rand of bij een doorsnede van 15 mm vervangen worden.
- De messen aan de maaischijf, moeten gelijkmatig slijten (gevaar voor onbalans).  
Bij ongelijkmatige slijtage, paar-wijze vervangen.

Kontrole van de bevestiging van de mesjes


- Normale controle elke 50 uren.
- Vaker controleren als gewerkt wordt op een steenhoudende grondsoort.
- Direkt na het raken van een voorwerp controleren (bijv. stenen, stukken hout enz.).

Controle als volgt

- zoals beschreven onder het hoofdstuk "messen verwisselen"




**Attentie!**  
Beschadigde, verbogen en sterk versleten onderdelen niet verder gebruiken. (Gevaar voor ongevallen).

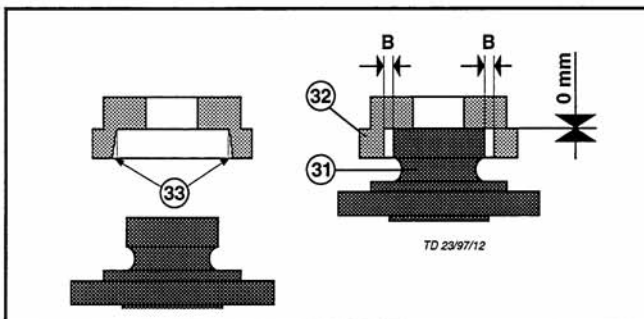


Optische controle

Messen verwisselen

1. De hendel (H) horizontaal tussen maaischijf en houder (30) schuiven.
2. De beweegbare houder (30) met behulp van hendel (H) naar beneden duwen.

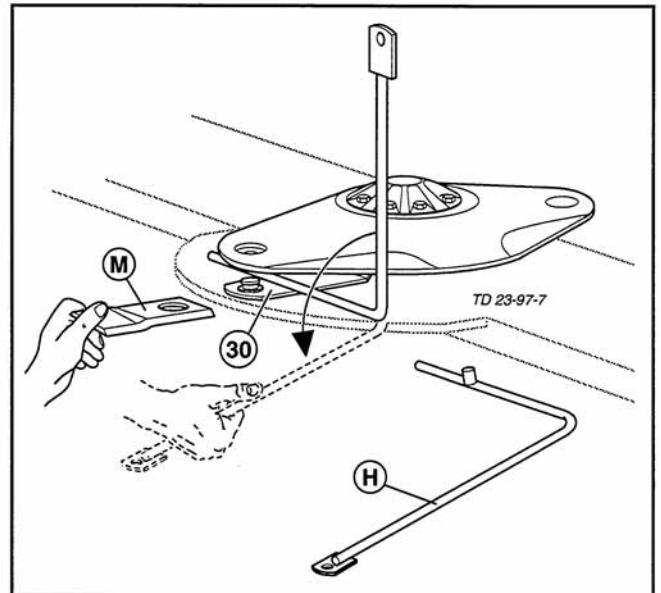

3. Mes (M) verwijderen
4. Voerresten en vuil verwijderen
  - rondom de bouten (30) en op de binnenkant van de bus (32).
5. Controleer
  - mesbouten (31) op beschadigingen, slijtage en of ze goed vastzitten.

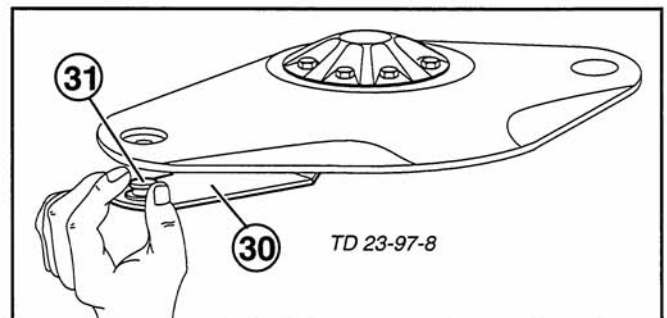


- de houder (30) op beschadigingen, verbuiging
- bus (32) op beschadigingen
  - de zijkanten mogen niet verbogen (33) zijn.

6. Messen monteren en hendel (H) verwijderen

7. Controleer

- Mesbout (31) in de juiste stand (optische controle)
  - afstand (0 mm). De bovenkant van de bout (31) moet spelingsvrij zijn.
  - zijdelingse afstand (B). De bout mag de bus niet aanraken.
- mes (M) gemonteerd moet vrij beweegbaar zijn.

Schmierplan      Plan de graissage      Lubrication chart      Smeerschema      Mazací plán      Kenésterv

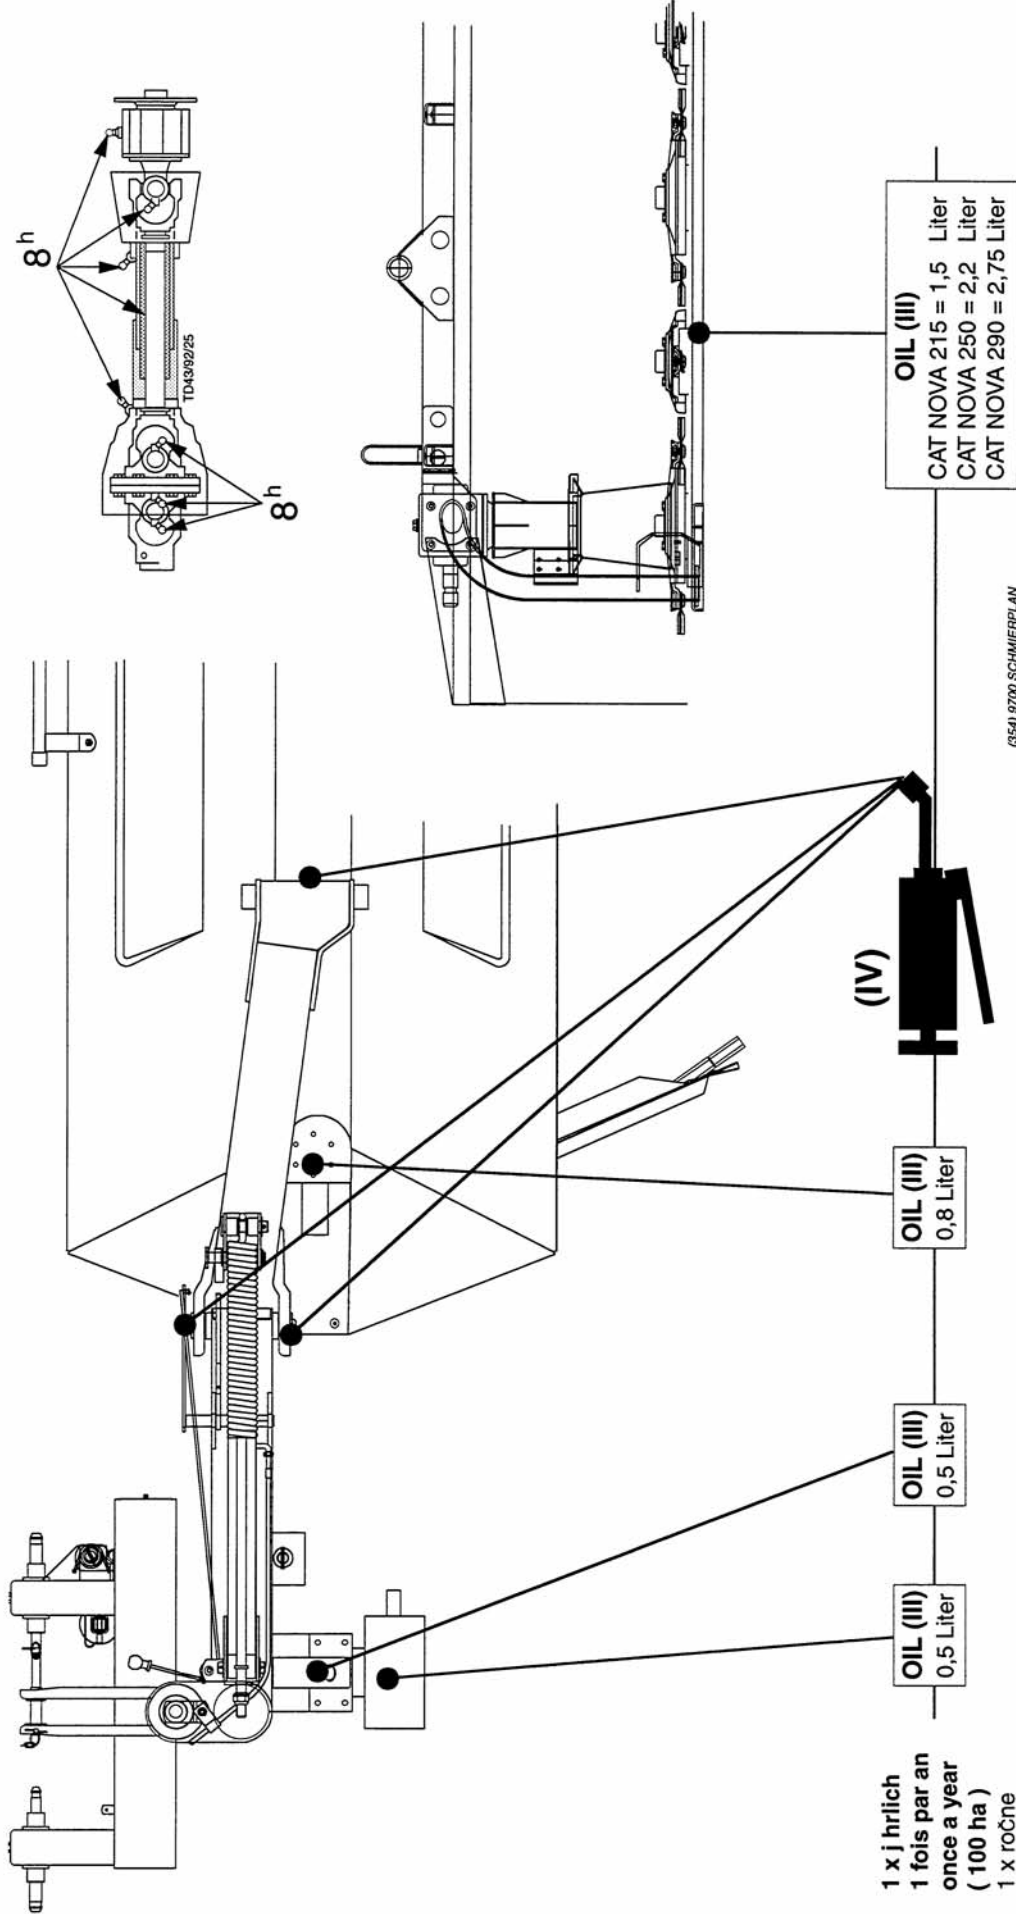

1 x j hrlich  
 1 fois par an  
 once a year  
 ( 100 ha )  
 1 x ročne

OIL (III)  
 0,5 Liter

OIL (III)  
 0,5 Liter

OIL (III)  
 0,8 Liter


(IV)

OIL (III)  
 CAT NOVA 215 = 1,5 Liter  
 CAT NOVA 250 = 2,2 Liter  
 CAT NOVA 290 = 2,75 Liter

(354) 9700 SCHMIERPLAN

**Technische gegevens**

CAT NOVA 215	(Type PSM 354)	CAT NOVA 250	(Type PSM 355)
Driepuntsbok (zijdelings verstelbaar)	Kat. I/II	Driepuntsbok (zijdelings verstelbaar)	Kat. I/II
Werkbreedte	2,10 m	Werkbreedte	2,45 m
Aantal maaischijven	5	Aantal maaischijven	6
Aantal messen per schijf	2	Aantal messen per schijf	2
Hydraulische heffing (enkelwerkend)		Hydraulische heffing (enkelwerkend)	
Capaciteit	2,2 ha/h	Capaciteit	2,6 ha/h
Aftakstoerental max.	540 U/min	Aftakstoerental max.	540 U/min
Gewicht	ca. 470 kg	Gewicht	ca. 520 kg
Benodigd vermogen	vanaf 37 kW (50 PS)	Benodigd vermogen	vanaf 44 kW (60 PS)
Slipkoppeling tussen-as	1350 Nm	Slipkoppeling tussen-as	1350 Nm
Dauerschalldrukpegel	91,1 dB(A)	Dauerschalldrukpegel	91,1 dB(A)
<b>Uitvoering tegen meerprijs:</b>		<b>Uitvoering tegen meerprijs:</b>	
	Knikschudder (Conditioner)		Knikschudder (Conditioner)
	Verlichting		Verlichting
	Waarschuwingsborden		Waarschuwingsborden
<i>Technische gegevens, afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend.</i>		<i>Technische gegevens, afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend.</i>	

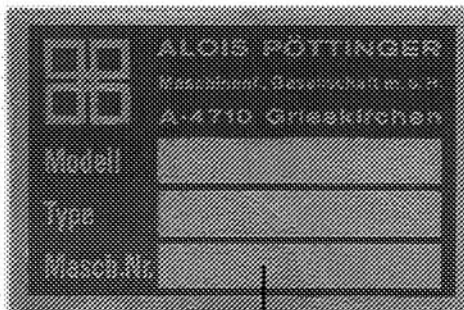


Ihre/Your/Votre  
Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr.

**Plaats van het typeplaatje**

Het fabrieksserienummer van de wagen is op een typeplaatje ingeslagen en op de chassisbalk. Garantieclaims, onderdelenbestellingen of informatie kunnen niet in behandeling worden genomen indien dit nummer ontbreekt.

Het is dan ook aan te bevelen het serienummer direct voorop de handleiding c.q. het onderdelenboek te schrijven.

**Hier aankoppelen**

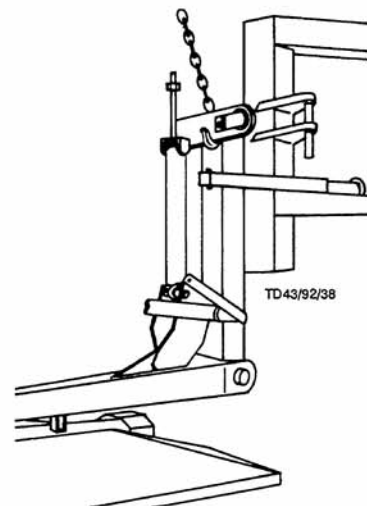

**Doelgericht gebruik van de machine**

De machine „CAT NOVA 215 (Type PSM 354, CAT NOVA 250 (Type PSM 355) “ mag alleen voor doeleinden worden gebruikt waarvoor deze is ontworpen.

Bij gebruik voor andere doeleinden vervalt elke aansprakelijkheid van de fabrikant.

- Voor het maaien van weilanden en korthalmige veldgewassen. Elke andere toepassing zal als oneigenlijk gebruik gelden. Voor de daaruit voortkomende schad of beschadigingen is de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk. Het risico daarvan draagt alleen de gebruiker/eigenaar.
- Tot een passend gebruik hoort ook het nakomen van de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen.



---

## Aanhangsel

---



## Aanwijzingen voor veilig werken


In deze handleiding zijn alle plaatsen die betrekking hebben op de veiligheid met dit teken aangegeven .

### 1.) Doelgericht gebruik

- Zie technische gegevens.
- Tot een passend gebruik hoort ook het nakomen van de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen.

### 2.) Onderdelen

- Originele onderdelen en toebehoren** zijn speciaal voor deze machines en werktuigen ontwikkeld.
- Wij maken U er uitdrukkelijk op attent dat niet door ons geleverde onderdelen niet door ons gecontroleerd en vrijgegeven zijn.
- Montage en gebruik hiervan kan onder bepaalde omstandigheden constructieve eigenschappen van Uw

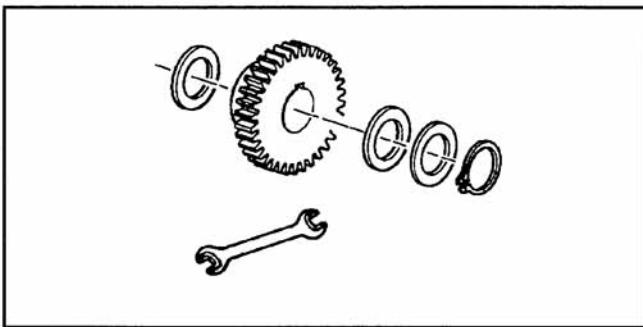

machine negatief beïnvloeden. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het gebruik van niet originele delen en toebehoren.

- Zelfstandig wijzigingen aanbrengen of het monteren van aanbouwdelen o.i.d. sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant uit.

### 3.) Beschermkappen, -beugels en -doeken

Alle beschermkappen, -beugels en -doeken moeten aan de machine gemonteerd zijn en ook intact zijn. Regelmatige controle en vervanging van versleten en beschadigde beschermingen is noodzakelijk.

### 4.) Voor het in gebruik nemen

- Voordat met de werkzaamheden begonnen wordt moet de bestuurder zich met alle bedieningsvoorschriften vertrouwd maken. Tijdens het werk is dit te laat!
- Voor elke ingebruikname van het voertuig of machine deze op verkeers- en bedrijfsveiligheid controleren.

### 5.) Asbest

Bepaalde toeleveringsdelen van het voertuig of machine kunnen om technische redenen asbest bevatten. Let op kentekens die op de onderdelen staan.



### 6.) Meenemen van personen is verboden


- Personen op of in de machine meenemen is niet toegestaan.
- De machine mag alleen in de voorgeschreven transportstand over openbare wegen worden vervoerd.

### 7.) Wegverkeer (algemeen)

- De trekker moet voor en achter voldoende van ballastgewichten worden voorzien om de bestuurbaarheid en de remkracht te waarborgen.

(Minstens 20% van het leeggewicht van het voertuig moet op de vooras rusten).

- De rijeigenschappen worden door de weg en door de machine beïnvloed. Rijstijl aan de omstandigheden aanpassen.

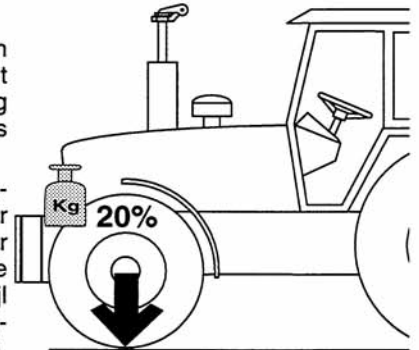

- Als er eveneens een volgwagen is aangekoppeld, moet bij het rijden van bochten rekening gehouden worden met de breedte van de machine en met eventueel uitslaan van de machine.
- Als met driepunsmachines in bochten gereden wordt op de uitstekende delen en op door de massacracht doordraaiende delen letten!

### 8.) Algemeen

- Voor het aankoppelen van machines in de driepunshinrichting de hendel van de hefinrichting in een stand blokkeren, waarin ongecontroleerd heffen of zakken is uitgesloten.
- Bij het aankoppelen van machines aan de driepunshinrichting ontstaat beklemmingsgevaar.
- In het bereik van de hefarmen bestaat een gevaar van klemmen of knijpen.
- Tijdens het gebruik van de bediening voor de hefinrichting buiten de kabine, niet tussen trekker en machine gaan staan.
- Aftakas alleen aan- en afkoppelen als de trekkermotor stil staat.
- Tijdens het rijden met een geheven machine, moet de hendel van de hefinrichting geblokkeerd zijn, om ongecontroleerd zakken te vermijden.
- Voor het verlaten van de trekker, moet de machine op de grond worden gezet.
- Er mag niemand tussen de trekker en de machine staan, zonder dat het geheel tegen weggrollen is beveiligd. (Door gebruik van de handrem en/of voorlegblokken.)
- Bij zowel onderhouds-, schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden, de aandrijfmotor uitschakelen en de aandrijfjas afkoppelen.

### 9.) Het reinigen van de machine

Gebruik een hogedrukreiniger niet om gelagerde onderdelen te reinigen, ook het reinigen van hydraulische delen met een hogedrukreiniger moet worden ontraden.




**KRUISKOPPELINGSAS**

**Let op!** Gebruik de meegeleverde kruiskoppelingsas met stilstaande beschermbuizen. Het gebruik van andere aandrijfassen is niet toegestaan.


**Kruiskoppelingsas aanpassen**

De juiste lengte wordt bepaald door de koppelingsas-helften naast elkaar te houden.

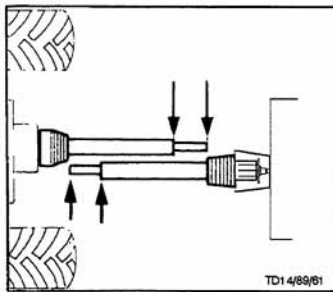

**HET AFKORTEN**

- om de lengte aan te passen, de beide kruiskoppelingsas-helften in de positie van de kortste afstand (L2) van de aftakaseinden tov. elkaar, naast elkaar houden en aftekenen.

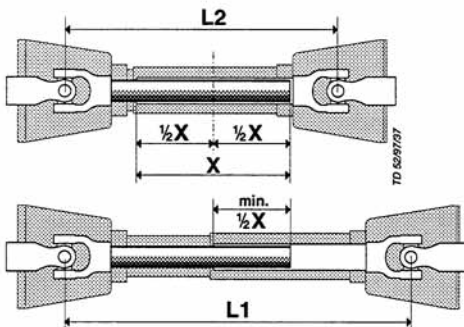


**Let op!**

- Maximale Betriebslänge (L1) beachten

Zo groot mogelijke overlapping (min. 1/2 X) nastreven.


- binnenste- en buitenste-beschermbuis met gelijke lengte inkorten.
- Slipkoppeling (2) aan de machinezijde monteren.
- Voor elk gebruik de kruiskoppelingsas controleren, of de gaffels goed vergrendeld zijn.

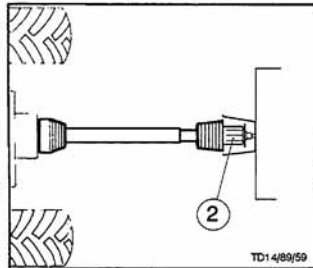

**Blokkeerketting**

- beschermbuis van de kruiskoppelingsas borgen tegen meedraaien.

Let erop dat de ketting voldoende lengte heeft voor de bewegingen van de kruiskoppelingsas.

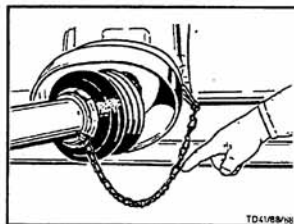


**TIJDENS HET WERK**

Tijdens het werken met de machine mogen de voorgeschreven toerentallen niet overschreden worden.


- nadat de aftakas is uitgeschakeld kunnen sommige machines noch lange tijd door blijven draaien door de massa van sommige onderdelen(maaiers, hakselaars,persen etc.).Gedurende deze tijd niet dicht bij de machine komen. Wanneer alle delen volledig stilstaan kan pas aan de machine gewerkt worden.

- wanneer de machine wordt afgekoppeld moet de kruiskoppelingsas volgens voorschrift afgelegd worden resp. door een ketting bevestigd worden. Blokkeerketting (H) niet voor het ophangen van de kruiskoppelingsas benutten.

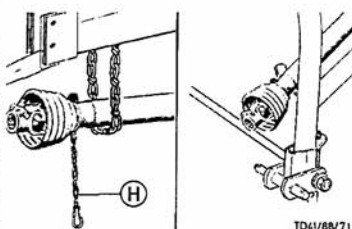

**1)Gebruiksaanwijzing voor een nokkenschakelkoppeling:**

De nokkenschakelkoppeling is een beveiliging, die het draaimoment bij overbelasting tot "nul" reduceert. De uitgeschakelde koppeling kan weer ingeschakeld worden als de aftakasaandrijving wordt uitgeschakeld. Het inschakeltoerental van deze koppeling ligt onder de 200 omw./min.

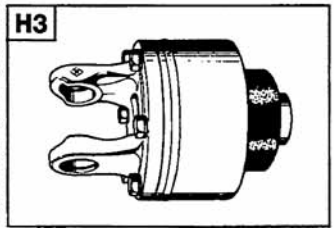

**LET OP !**


De nokkenschakelkoppeling van de kruiskoppelingsas is geen "beladingsgraadmeter". Het is een echte beveiliging, die Uw machine beschermen moet tegen beschadigingen. Door gevoelsmatig te werken voorkomt U veelvuldig uitschakelen van de koppeling en behoed hem en de machine voor onnodige slijtage.

**2)Groothoekkoppeling:**

Maximale verdraaiing tijdens het werk en niet ingeschakeld 70 graden.

**3)Normale koppeling:**


Maximale verdraaiing niet ingeschakeld 90 graden, tijdens het werk maximaal 35 graden.

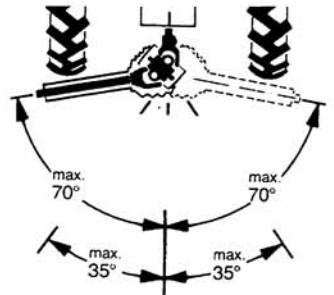

**ONDERHOUD**


**Versleten bescherm delen direct vernieuwen.**

- bij het in bedrijf stellen en na alle 8 werkuren de kruiskoppelingsas doorsmeren met een kwaliteitsvet.
- gedurende langere rustperiodes kruiskoppelingsas schoonmaken en doorsmeren.
- tijdens winterwerkzaamheden de beschermbuizen invetten om te voorkomen dat ze vastvriezen.(A=jaarlijks)

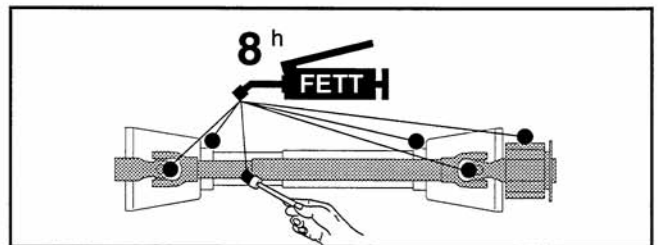

**Belangrijk voor kruiskoppelingsassen met een platenslipkoppeling.**

Bij het in bedrijf stellen of na langere rustperiodes de werking van de koppeling (9) controleren. Draai de moeren (13) aan, dan worden de frictievoeringen ontlast. De koppeling doordraaien, liefst met de trekker. De moeren (13) weer losdraaien en de koppeling is voor het gebruik gereed.

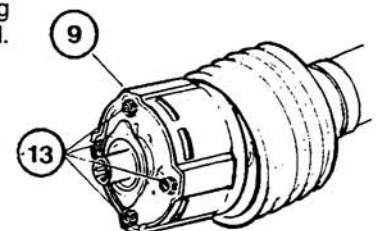

D

Betriebsstoffe

Ausgabe 1997

GB

Lubricants

Edition 1997

Leistung und Lebensdauer der Maschine sind von sorgfältiger Wartung und der Verwendung guter Betriebsstoffe abhängig. Unsere Betriebsstoffauswahl erleichtert die richtige Auswahl geeigneter Betriebsstoffe.

Im Schmierplan ist der jeweils einzusetzende Betriebsstoff durch die Betriebsstoffkennzahl (z.B. "III") symbolisiert. Anhand von "Betriebsstoffkennzahl" kann das geforderte Qualitätsmerkmal und das entsprechende Produkt der Mineralölfirmen festgestellt werden. Die Liste der Mineralölfirmen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Getriebeöl gemäß Betriebsanleitung - jedoch mindestens 1 x jährlich wechseln. - Ölablaßschraube herausnehmen, das Altöl auslaufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen.

Vor Stilllegung (Winterperiode) Ölwechsel durchführen und alle Fettschmierstellen abschmieren. Blanke Metallteile außen (Gelenke, usw.) mit einem Produkt gemäß "IV" in der umseitigen Tabelle vor Rost schützen.

The performance and the lifetime of the farm machines are highly depending on a careful maintenance and application of correct lubricants. Our schedule enables an easy selection of selected products.

The applicable lubricants are symbolized (eg. "III"). According to this lubricant product code number the specification, quality and brand name of oil companies may easily be determined. The listing of the oil companies is not said to be complete.

Gear oils according to operating instructions - however at least once a year.

- Take out oil drain plug, let run out and duly dispose waste oil.

Before garaging (winter season) an oil change and greasing of all lubricating points has to be done. Unprotected, blank metal parts outside (joints, etc.) have to be protected against corrosion with a group "IV" product as indicated on the reverse of this page.

Le bon fonctionnement et la longévité des machines dépendent d'un entretien soigneux et de l'utilisation de bons lubrifiants. Notre liste facilite le choix correct des lubrifiants.

Sur le tableau de graissage, on trouve un code (p.ex. "III") se référant à un lubrifiant donné. En consultant ce code on peut facilement déterminer la spécification demandée du lubrifiant. La liste des sociétés pétrolières ne prétend pas d'être complète.

Pour l'huile transmission consulter le cahier d'entretien - au moins une fois par an.

- Retirer le bouchon de vidange, laisser l'huile s'écouler et l'éliminer correctement.

Avant l'arrêt et hiver: vidanger et graisser. Métaux nus à l'extérieur protéger avec un produit type "IV" contre la rouille (consulter tableau au verso).

F

Lubrificants

Édition 1997

L'efficienza e la durata della macchina dipendono dall'accuratezza della sua manutenzione e dall'impiego dei lubrificanti adatti. Il nostro elenco dei lubrificanti Vi agevola nella scelta del lubrificante giusto.

Il lubrificante da utilizzarsi di volta in volta è simbolizzato nello schema di lubrificazione da un numero caratteristico (per es. "III"). In base al "numero caratteristico del lubrificante" si possono stabilire sia la caratteristica di qualità che il progetto corrispondente delle compagnie petrolifere. L'elenco delle compagnie petrolifere non ha pretese di completezza.

Motori a quattro tempi: bisogna effettuare il cambio dell'olio ogni 100 ore di funzionamento e quello dell'olio per cambi come stabilito nel manuale delle istruzioni per l'uso (tuttavia, almeno 1 volta all'anno).

- Togliere il tappo di scarico a vite dell'olio; far scolare l'olio e eliminare l'olio come previsto dalla legge anti-inquinamento ambientale.

Effettuare il cambio dell'olio ed ingrassare tutte le parti che richiedono una lubrificazione a grasso prima del fermo invernale della macchina. Proteggere dalla ruggine tutte le parti metalliche esterne scoperte con un prodotto a norma di "IV" della tabella riportata sul retro della pagina.

I

Lubrificanti

Edizione 1997

Prestaties en levensduur van de machines zijn afhankelijk van een zorgvuldig onderhoud en het gebruik van goede smeermiddelen.

Dit schema vergemakkelijkt de goede keuze van de juiste smeermiddelen.

Olíe in aandrijvingen volgens de gebruiksaanwijzing verwisselen - echter tenminste 1 x jaarlijks.

- Ölablaßschraube herausnehmen, das Altöl auslaufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen.

Voor het buiten gebruik stellen (winterperiode) de olie-wisiel uitvoeren en alle vetnippel smeerpunten doorsmeren. Blanke metaaldelen (koppelingen enz.) met een product uit groep "IV" van de navolgende tabel tegen corrosie beschermen.

NL

Smeermiddelen

Uitgave 1997

Prestaties en levensduur van de machines zijn afhankelijk van een zorgvuldig onderhoud en het gebruik van goede smeermiddelen.

Dit schema vergemakkelijkt de goede keuze van de juiste smeermiddelen.

Olíe in aandrijvingen volgens de gebruiksaanwijzing verwisselen - echter tenminste 1 x jaarlijks.

- Ölablaßschraube herausnehmen, das Altöl auslaufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen.

Voor het buiten gebruik stellen (winterperiode) de olie-wisiel uitvoeren en alle vetnippel smeerpunten doorsmeren. Blanke metaaldelen (koppelingen enz.) met een product uit groep "IV" van de navolgende tabel tegen corrosie beschermen.


Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubrifiant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	I	III	IV	V	VI	VII
gefordertes Qualitätsmerkmal required quality level niveau de performance demandé caratteristica richiesta di qualità verlangte kwaliteitskenmerken	HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2 * * * Siehe Anmerkungen	Getriebeöl SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 gemäß API-GL 4 oder API-GL 5 gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5 huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-GL 5 olio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85W-140 secondo specifiche API-GL 4 o API-GL 5	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) lithium grease graisse au lithium grasso al litio	Getriebeöl/Getfett (DIN 51 502:GOH) transmission grease graisse transmission grasso fluido per riduttori e motoriduttori	Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R) complex grease graisse complexe grasso a base di saponi complessi	Getriebeöl SAE 90 bzw. 85 W-140 gemäß API-GL 5 gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5 huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5 olio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 secondo specifiche API-GL 5



Firma Company Société Societá	I	(III)	(IV)	V	VI	VII	ANMERKUNGEN
AGIP	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	MOTORÖL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOR OIL UNIVERS. 15W-30	GR MU 2	GR SLL GR LFO		ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	
ARAL	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	ARALUB HL 2	ARALUB FDP 00	ARALUB FK 2	GETRIEBEÖL HYP 90 GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	Bei Verbundarbeit mit Naßbremsen- schleppern ist die internationale Spezifikation J 20 A erforderlich
AVIA	AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46	MOTORÖL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMERFETT	AVIA GETRIEBEFLEISSFETT	AVIALUB SPEZIALFETT LD	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	
BAYWA	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC ** HYDRA HYDR. FLUID * HYDRAULIKÖL MC 530 ** PLANTOHYD 40N ***	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	MULTIFETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N	GETRIEBEFLEISSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	RENOPLEX EP 1	HYPOID 95W-140	** Hydrauliköle auf Pflanzenölbasis HLP + HV Biologisch abbaubar, deshalb besonders umwelt- freundlich
BP	ENERGOL SHF 32/46/68	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	ENERGEGREASE LS-EP 2	FLIESSFETT NO ENERGEGREASE HTO	OLEX PR 91/42	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	
CASTROL	HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	CASTROLGREASE LM	IMPERVIA MMO	CASTROLGREASE LMX	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	
ELAN	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30	LORENA 46 LITORA 27	RHENOX 34		GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-140	
ELF	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30	EPEXA 2 ROLEVA 2 MULTI 2	GA O EP POLY G O	MULTIMOTIVE 1	TRANSSELF TYP B 90 85W-140 TRANSSELF TYP BLS 60 W-90	When working in conjunction with wet- brake tractors, the international specification J 20 A is necessary.
ESSO	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	MULTI PURPOSE GREASE H	FIBRAX EP 370	NEBULA EP 1 GP GREASE	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	
EVVA	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	SUPER EWAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOR OIL SUPER	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	GETRIEBEFETT MO 370	EVVA CA 300	HYPOID GB 90	
FINA	HYDRAN 32/46/68	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	MARSON EP L 2	NATRAN 00	MARSON AX 2	PONTONIC MP 85W-140	
FUCHS	RENOLIN 1025 MC *** TITAN HYDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR HYDRA * PLANTOHYD 40N ***	TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2 PLANTOGEL 2 N	RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	RENOPLEX EP 1	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90	
GENOL	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40N ***	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	GETRIEBEFLEISSFETT PLANTOGEL 00N	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	
MOBIL	DTE 22/24/25 DTE 13/15	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	MOBILGREASE MP	MOBILUX EP 004	MOBILPLEX 47	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	
RHG	RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HV1/46HV1	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP	RENOSOD GFO 35	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90	
SHELL	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/46	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	REINMAX A ALVANIA EP 2	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMIA GREASE O	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	
TOTAL	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	RUBIA H 30 MULTI TAGRI TM 15W-20	MULTIS EP 2	MULTIS EP 200	MULTIS HT 1	TOTAL EP B 85W-90	
VALVOLINE	ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30 ULTRAMAX HVLV 32 ** ULTRAFLANT 40 ***	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000	DURAPLEX EP 1	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	
VEEDOL	ANDARIN 32/46/68	HD PLUS SAE 30	MULTIPURPOSE			MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	
WINTERSHALL	WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 *** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID *	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30	WIOLUB LFP 2	WIOLUB GFW	WIOLUB AFK 2	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140	


## Aanbouwmogelijkheden

Voorbeeld: Trekkermet een breedte van 195 cm.

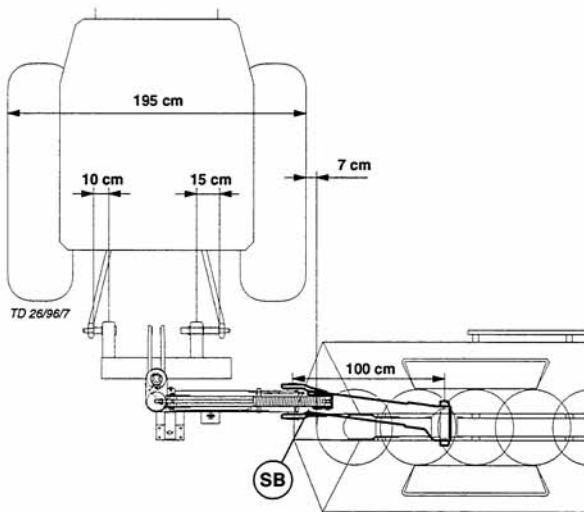


### 1e Variant (7 cm.)

- Hefpennen volgens schets gemonteerd
  - links 10 cm.
  - rechts 15 cm.

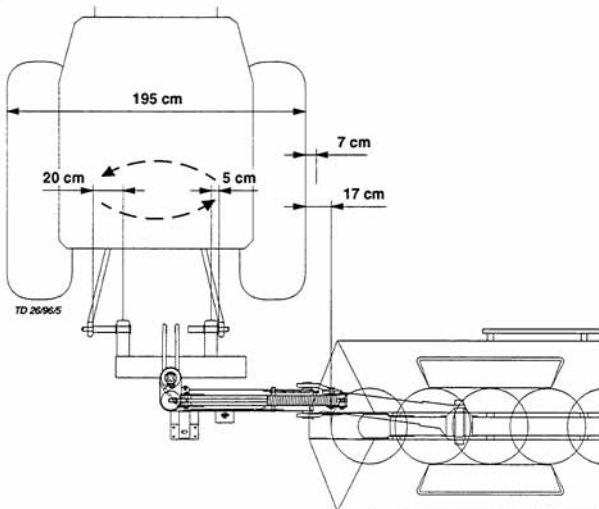

### 2e Variant (17 cm.)

- Hefpennen links en rechts verwisselen en volgens schets monteren
  - links 20 cm.
  - rechts 5 cm.

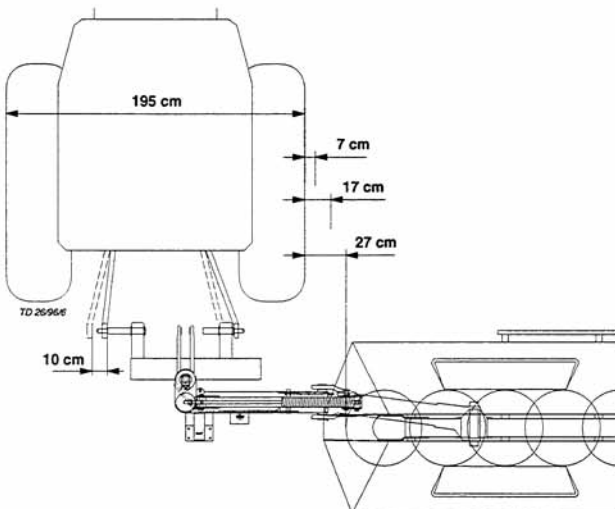

### 3e Variant (27 cm.)

- als onder punt 2, echter daarbij
  - de hefarmen 10 cm. naar rechts verstellen

## Reparatie's aan het maai-element

### Flens (F) monteren.

Gebruik hiervoor het juiste gereedschap (W) !

### Belangrijke aanwijzing!





De flens (F) niet door het opschroeven de moer op het profiel van de aandrijfas bevestigen

-het schroefdraad van de aandrijfas kan beschadigd worden.

Moer (M) pas dan vastschroeven wanneer de lengte van schroef (L) voldoende is om beschadiging te voorkomen.

- Moer (M) tegen losdraaien borgen
  - met Loctite 242 of een gelijkwaardig product.

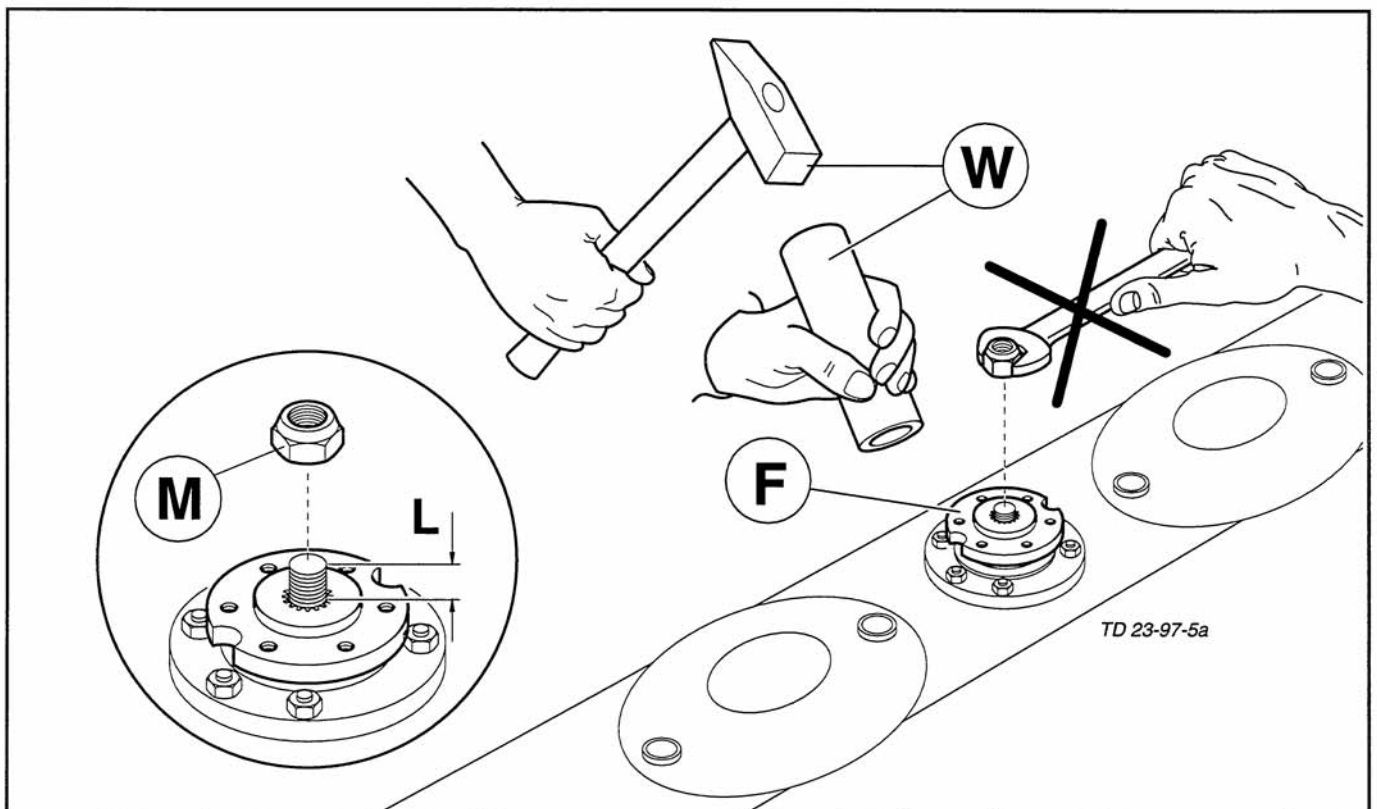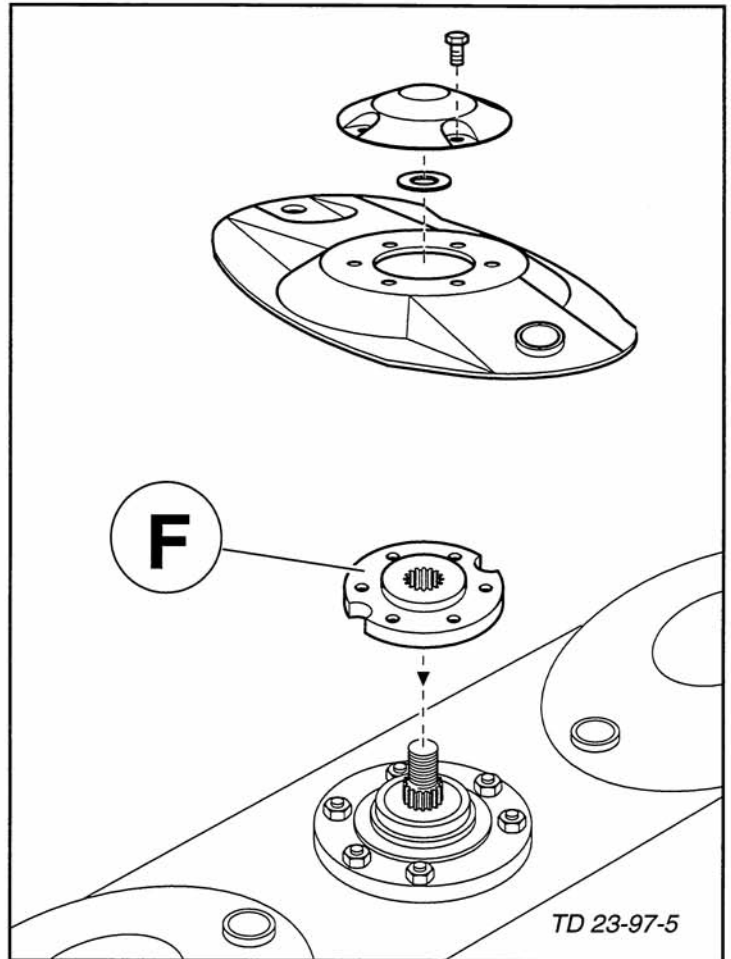



**EG-Conformiteitsverklaring**

overeenkomstig de EG-richtlijn 89/392/EWG

 Wij ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

(naam van de aanbieder)

A-4710 Grieskirchen; Industriestraße 1

(volledig adres van de firma - bij in de gemeenschap toegelaten gemachtigde eveneens de firma en het adres van de fabricant aangeven)

verklaren enig in verantwoording, dat het product

Scheibenmähwerk CAT NOVA 215, Type PSM 354

(fabricant, type)

 waarop deze verklaring betrekking heeft, met de desbetreffende grondlegende veiligheids-  
 en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen 89/392/EWG,

(indien van toepassing)

 alsook de eisen van de andere desbetreffende EG-richtlijnen
 

---

(titel en/of nummer alsook datum van de uitgave van de andere EG-richtlijnen)

overeenkomt.

(indien van toepassing)

 Om de veiligheids- en gezondheidseisen, die in EG-richtlijnen vermeld zijn, in juiste vorm om  
 te zetten, is/zijn van volgende norm(en) en/of technische specificatie(s) gebruik gemaakt:
 


---

EN 292-1 : 1991 EN 292-2 : 1991

(titel en/of nummer alsook datum van de uitgave van de norm(en) en/of van de technische specificatie(s))


Grieskirchen, 17.02.1998

(plaats en datum van de verklaring)


  
 Ing. W. Leposa  
 Entwicklungsleitung

(naam, functie en handtekening van bevoegd persoon)



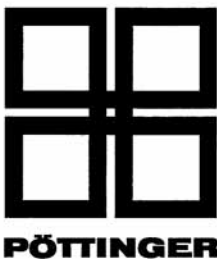

**ALOIS PÖTTINGER  
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H**

A-4710 Grieskirchen

Telefon: (0 72 48) 600-0

Telefax: (0 72 48) 45 90

e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at

Internet: <http://www.poettinger.co.at>

**GEBR. PÖTTINGER GMBH  
Stützpunkt Nord**

Wentruper Mark 10

D-48 268 Greven

Telefon: (0 25 71) 93 45 - 0

Ersatzteildienst: (0 25 71) 93 45 - 11

Kundendienst: (0 25 71) 93 45 - 12

Telefax: (0 25 71) 93 45 - 14



**GEBR. PÖTTINGER GMBH  
Servicezentrum**

Spöttinger-Straße 24

Postfach 1561

D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169

Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656